

تشریح رویداد

در حادثه مذکور کارگر (مونث) بعنوان اپراتور دستگاه بوبین پیچ در کارگاه تولید فرش مشغول انجام کار بوده که با توجه به آزاد بودن شال روی سر ایشان و قرار گیری وی در مسیر جریان باد کولر ، لبه شال بداخل دستگاه بوبین پیچ رفته و بصورت آنی از ناحیه صورت به سمت دستگاه کشیده شده و میله دستگاه در صورت وی فرو می رود و با توجه به عدم حضور دیگر افراد برای کمک رسانی و نیز گیر بودن روسری در دستگاه ، از ناحیه گردن تحت فشار قرار گرفته و قادر به آزاد سازی خود نمی‌شود . پس از اطلاع رسانی به مرکز فوریت های پزشکی و حضور عوامل اورژانس در صحنه و انجام بررسی های پزشکی و اقدامات CPR متاسفانه فوت وی تأیید می گردد .



درخت آنالیز علت - پیامد

پیامد های رویداد	تجزیه و تحلیل عوامل بروز رویداد	علت اولیه	علل میانی	علل ریشه ای
انسانی : فوت یک نفر		عدم استفاده از پوشش مناسب در حین انجام کار - قرار دادن کولر آبی رو به روی دستگاه	عدم آگاهی کافی اپراتور از مخاطرات احتمالی - عدم نظارت کافی بر عملکرد بویژه پوشش کارکنان - عدم وجود سیستم قطع خودکار دستگاه در هنگام تداخل جسم غیر مرتبط	عدم تعهد و توجه مدیریت شرکت به استقرار سیستم مدیریت HSE - ضعف سیستم مدیریت ایمنی در شناسایی و ارزیابی مخاطرات احتمالی - عدم آموزش کارکنان در بحث پوشش و لباس ایمنی
زیست محیطی: -				
محصول و تجهیزات : -				

راهکار های فنی پیشنهادی

درس آموخته و پیام های کلیدی

- تعهد کارفرما مبنی بر رعایت اصول ایمنی و شناسایی مخاطرات ایمنی و بکارگیری اقدامات اصلاحی به منظور حذف یا کنترل مخاطرات
- برگزاری دوره های آموزشی برای کارگران در خصوص خطرات پنهان و روش های کار ایمن با دستگاه هایی که با آنها سرو کار دارند
- نظارت بر رعایت اصول ایمنی توسط کارکنان
- تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری مناسب جهت پیشگیری از وقوع حوادث و تسریع در امداد رسانی
- بکار گیری نیروهای متخصص ایمنی و بهداشت برای انجام پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات احتمالی
- نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده ایمنی در محل مناسب برای هر دستگاه و اطلاع رسانی در زمینه خطرات احتمالی آن
- تجهیز دستگاه ها به سیستم قطع اضطراری

- عدم رعایت یک موضوع به نظر ساده و بی توجهی در خصوص موضوعات ایمنی از قبیل عدم استفاده از لباس کار مناسب می تواند منجر به یک حادثه با خسارت جانی گردد.

تهیه و تدوین :